


Montageanleitung
CobiFibre OD12
Installation instruction
CobiFibre OD12



Montageanleitung CobiFibre OD12 Installation instruction CobiFibre OD12

1 – Deckel öffnen

1 – Open the cover


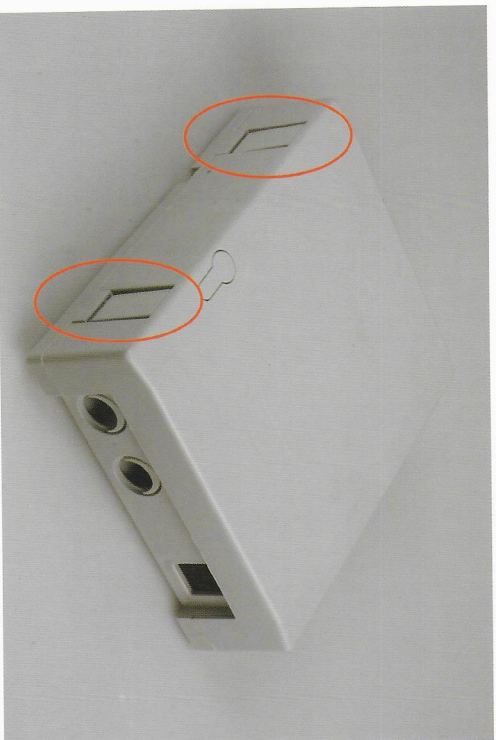


- Zum Öffnen der Box die beiden Hebel drücken. Bei verbautem Halbzylinder vorher Schloss öffnen.
- To open the box, press the two levers. With built in half cylinder lock it up before.
- Der Deckel ist abnehmbar, näheres dazu finden Sie in der Innenseite des Deckels.
- The cover is removable, for details look inside the cover.

Montageanleitung CobiFibre OD12 Installation instruction CobiFibre OD12

7 – Patchkabel einlegen

7 – Insert the patch cable

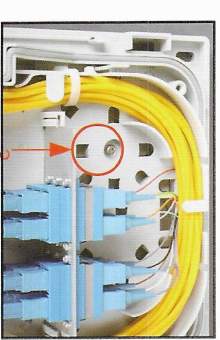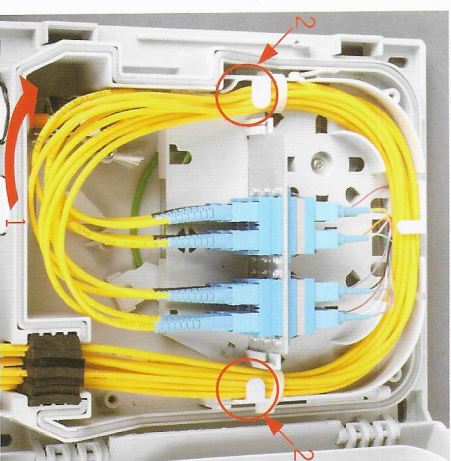


- Beim einlegen der Patchkabel auf den Biegeradius der Kabel achten. (1)
- Die Patchkabel an den dafür vorgesehenen Punkten mit Kabelbindern fixieren. (2)
- Möglichkeit zur Fixierung der Spießkassette mit einer der beigefügten Schraube M4x8. (3)
- Be careful about the bending radius of the cable when inserting the patch cable. (1)
- Fix the patch cables at the allocated space with cable ties. (2)
- Possibility for fixing the splice tray with an enclosed screw M4x8. (3)

Montageanleitung CobiFibre OD12 Installation instruction CobiFibre OD12

5 – Fasern spleißen

5 – Splice the fibres

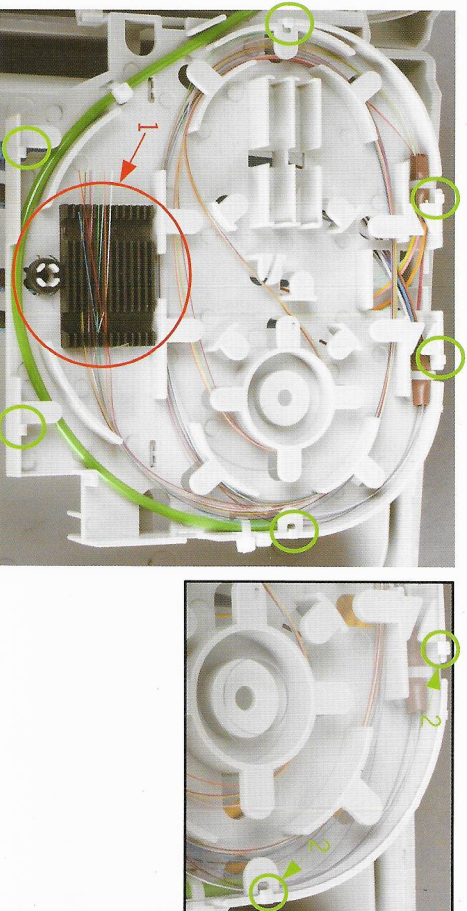

• Die gespleißten Fasern in den Spleißhalter einlegen. (1)

• Place the spilt cane fibers in the splice holder. (1)

6 – Spleißkassetten Abdeckung aufsetzen

6 – Place the splice tray cover


• Abdeckung unter die Rastnasen legen. (2)

• Place cover under the lugs. (2)

Montageanleitung CobiFibre OD12 Installation instruction CobiFibre OD12

2 – Wandbefestigung

2 – Wall mounting

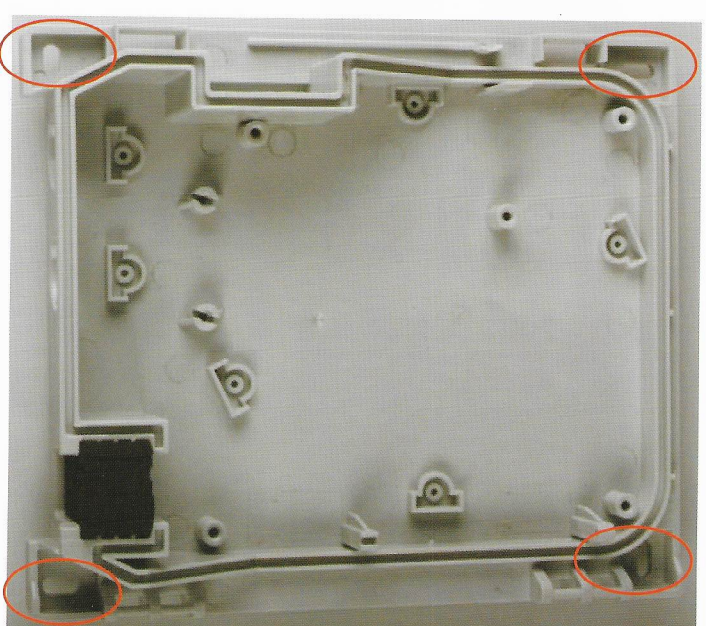


• Die Wandbefestigung erfolgt über die Langlöcher in den Ecken.

• Wall mounting is possible via the slots in the corners.

Montageanleitung Cobifibre OD12 Installation instruction Cobifibre OD12


- 3 – Abgesetztes Kabel einführen und an der Zugentlastung befestigen
- 3 – Insert the deposited cable and fix it to the strain relief

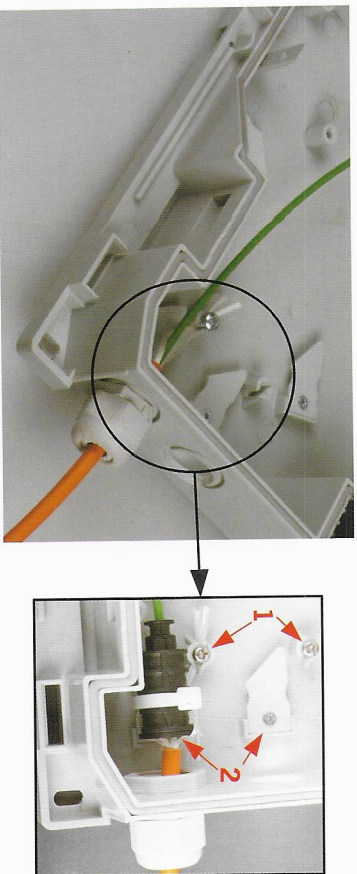

- Befestigung der Zugentlastung des Kabels. (1)
- Fix the strain relief of the cable. (1)
- Möglichkeit zur Befestigung eines Gasblockers mit den großen beigelegten Kabelbindern. (2)
- Possibility for fixing a gas blocker with the large attached cable ties. (2)
- Einbau einer Kabelverschraubung M25 möglich.
- It is possible to build in a cable gland M25.
- Mindest Abmantellänge 160cm.
- Minimum stripping 160cm.

Montageanleitung Cobifibre OD12 Installation instruction Cobifibre OD12

- 4 – Bündelader einlegen und zur Spießkassette führen
- 4 – Insert the batch wire and lead to the splice tray

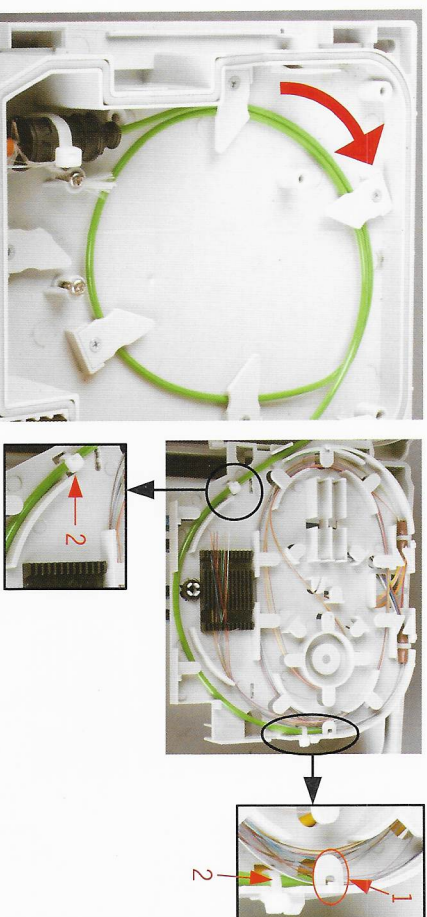

- Bündelader unter den Haltebügeln in Pfeilrichtung legen und in die Spießkassette führen.
- Put the batch wire in direction of the arrow under the retaining clips and lead to the splice tray.
- Die Bündelader hinter dem Haltebügel absetzen. (1)
- Decant the batch wire behind the retaining clip. (1)
- Die Bündelader mit Kabelbindern an der Spießkassette fixieren. (2)
- Fix the batch wire with cable ties on the splice tray. (2)