


## 2. Splicing / Epissurage

---

**Prepare the cables and splice.**  
**Splicing area is 70 mm maximum.**

Réaliser l'épissurage.  
L'espace d'épissurage est de 70 mm maximum.

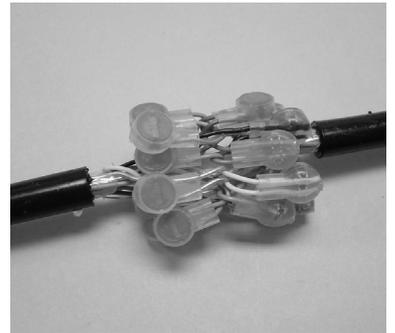


## 3. Cable shielding termination / Connection de l'écran de câble

---

**Connect cable shielding wire with a Scotchlock connector or with the provided constant spring if necessary (pics 1 to 4).**

Connecter l'écran de câble avec un connecteur Scotchlock ou avec le ressort de contact fourni si nécessaire (photos 1 à 4).

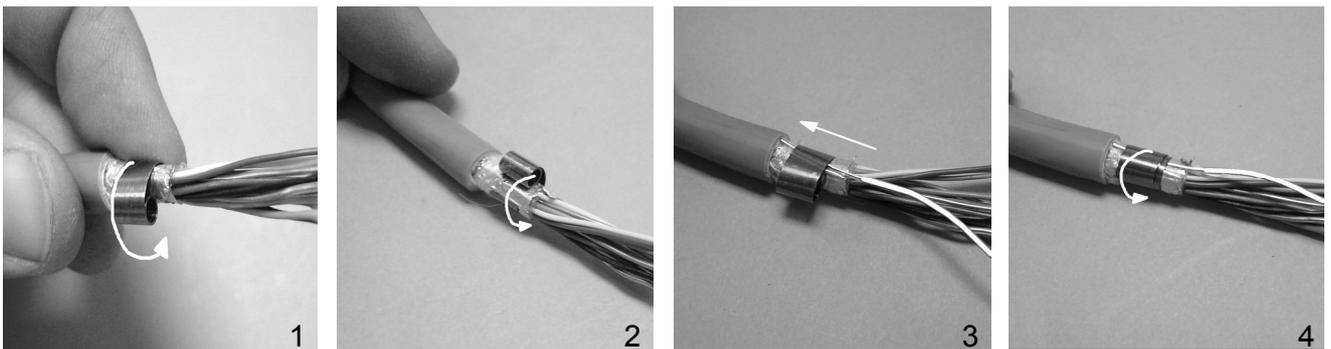

## 4. Cable installation / Mise en place des câbles

---

**Place cable ties (supplied) on the closure entries.**

**Range of cables :**    Ø 8,5 to Ø 13 mm for maxi entry port  
                              Ø 5,5 to Ø 6,5 mm for mini entry port

Placer les colliers serre câbles (fournis).


Plage de câbles :    Ø 8,5 à Ø 13 mm pour l'entrée de câble maxi  
                              Ø 5,5 à Ø 6,5 mm pour l'entrée de câble mini



**Place and fix the first cable with the cable tie. Make sure that end of the cable sheath enters the splice area.**

**Repeat the same with the other cable(s).**

Placer et amarrer le 1er câble avec le serre-câble. S'assurer que l'extrémité de la gaine rentre entièrement dans la zone d'épissurage. Faire de même avec le second câble.

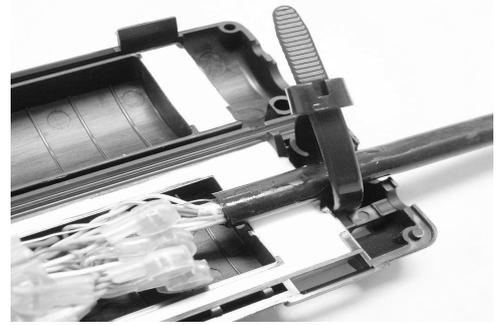

**Cut the cable ties excess.**

Couper la sur-longueur du collier.




## **5. Checking / Vérification**

---

**Make sure that the splice bundle and connectors are well placed into the splice area.**

Vérifier que les paires et les connecteurs soient placés correctement dans le logement central du boîtier.

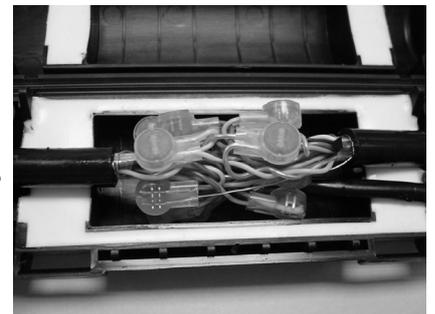

## **6. Mounting onto the support / Fixation sur le support**

---

**If necessary, fix the closure to the final position by means of Ø 4 mm maximum screws (not supplied).**

Si nécessaire, fixer le boîtier sur son support avec des vis de Ø 4 mm maximum (non fournies).



## 7. Closing / Fermeture

Close the closure simply by pressing the top cover on the bottom.

A 'click' sound will be heard when the latches are locked. If the closure is not yet mounted, fix it now onto the support.


Fermer le boîtier simplement en pressant le couvercle sur le fond jusqu'à verrouillage des clips. Un 'clic' sonore signale le verrouillage correct. Si le boîtier n'est pas encore monté, le fixer maintenant sur le support.



## 8. Re-opening\* / Ré-ouverture\*

If necessary, untighten the screws by using a suitable Screwdriver to remove the closure (from the support). To re-open, press one by one the clip to release them. *\*Take care to keep the sealing area clean during the re-intervention.*

*Follow the related steps from 1 to 7 to re-complete installation.*

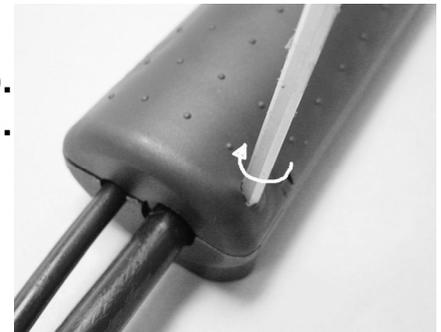

Pour la ré-ouverture, presser l'un après l'autre les 2 clips de façon à les dégager.

Si nécessaire, dévisser le boîtier de son support.

*\* Faire attention de garder propre la zone d'élastomère durant la ré-intervention. Reprendre les étapes 1 à 7 pour finaliser l'installation.*

### Avis important

3M n'est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs ou non, à raison des informations communiquées et l'utilisateur doit s'assurer que le ou les produits conviennent exactement à l'emploi envisagé. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans l'hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits défectueux ou rembourser à l'acheteur le prix d'acquisition du ou des produits défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes autres garanties, de quelque nature qu'elles soient, sont expressément exclues, dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M est une marque appartenant à 3M.

### Important Notice

3M does not accept responsibility or liability, direct or consequential, arising from reliance upon any information provided and the user should determine the suitability of the products for their intended use. Nothing in this statement will be deemed to exclude or restrict 3M's liability for death or personal injury arising from its negligence. All questions of liability relating to 3M products are governed by the seller's terms of sales subject where applicable to the prevailing law. If any goods supplied or processed by or on behalf of 3M prove on inspection to be defective in material or workmanship, 3M will (at its option) replace the same or refund to the buyer the price of the goods or services. Except as set out above, all warranties and conditions, whether express or implied, statutory or otherwise are excluded to fullest extent permissible at law. 3M is a trademark of 3M.

**3M**

3M Telecommunications

Europe, Middle East & Africa

c/o 3M Deutschland GmbH

Carl-Schurz-Strasse 1 . 41453 Neuss . Germany

Tel: ++49 (0)2131 / 14-5999

Fax: ++49 (0)2131 / 14-5998

Internet: [www.3MTelecommunications.com](http://www.3MTelecommunications.com)

# 3M Telecommunications

Installation instructions / Instructions de montage

11/2009



OSLC One Step Large Closure

## 1. Preparation / Préparation

---

**If necessary, punch the screw holes on the closure cover and body.  
Place the screws.**

Si nécessaire, percer les passages de vis sur le couvercle et le fond du boîtier.  
Placer les vis.



**Present the closure position and mark the screw positions on the wall (if necessary).**

**Drill the holes on the wall and place plugs (not provided) if necessary.**

Présenter le boîtier en position et repérer les emplacements de vis (si nécessaire).  
Percer les trous dans le support et placer les chevilles (non fournies) si nécessaire.

**3M** *Innovation*